

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЩЕТОК НА СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ МОДЕЛЬ BELMASH DP250-13MVS (S348A)

1

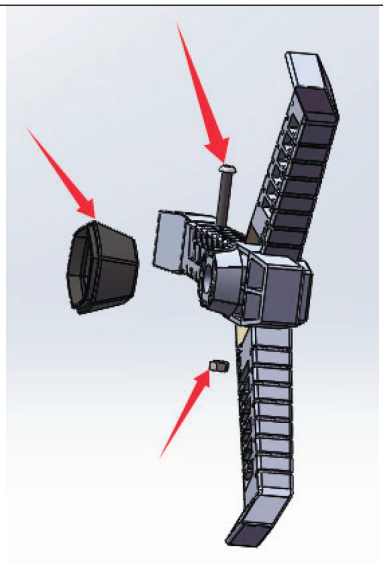


Для начала демонтируйте установленную рукоятку подачи, открутив гайку с установочного винта на самой рукоятке. Снимите также втулку.

2

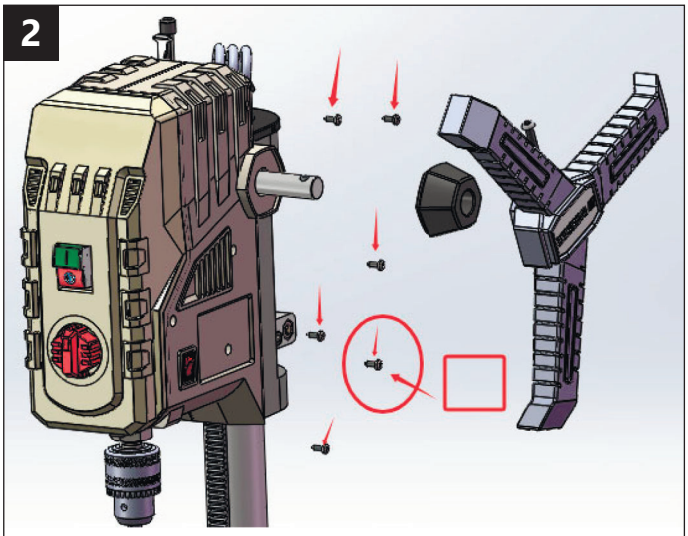


Снимите правую боковую панель корпуса, открутив 6 фиксирующих винтов (винт, обведенный кружком находится под этикеткой, поэтому ее необходимо будет снять).

3

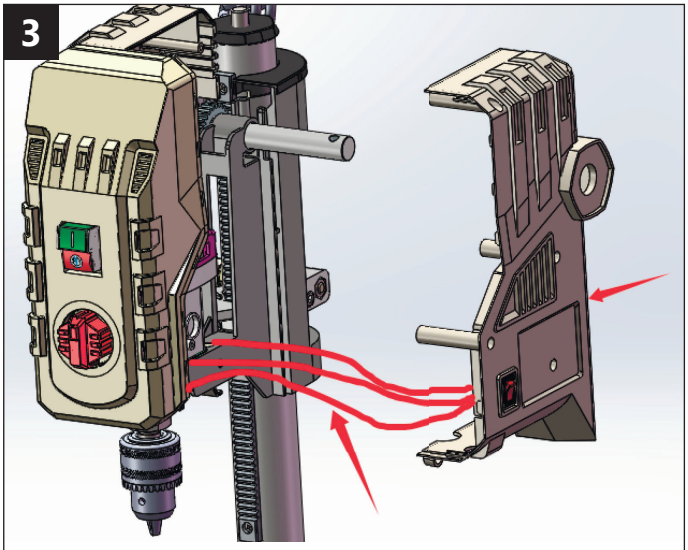


Выключатель лазерного указателя содержит соединительные провода, разъемы и закрытые клеммы. Будьте аккуратны, в противном случае, неправильная разборка может повредить провода и лазерный указатель не будет работать.

4

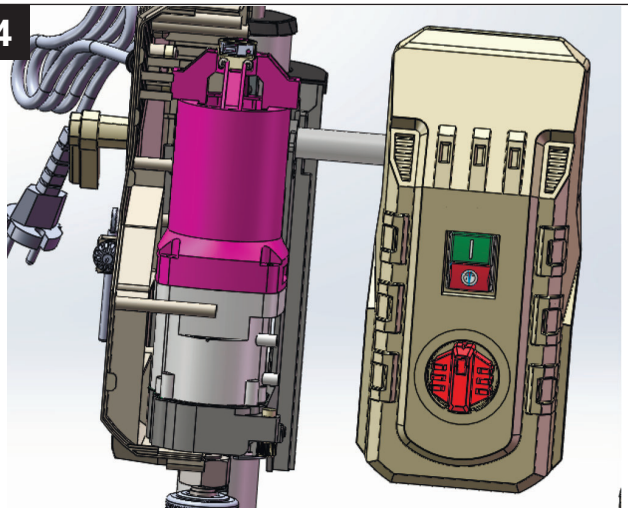


Далее аккуратно снимите переднюю панель, которая соединена проводами с другими элементам. Неправильная разборка может привести к незапуску станка (включая повреждение соединительных проводов или самой панели).

5

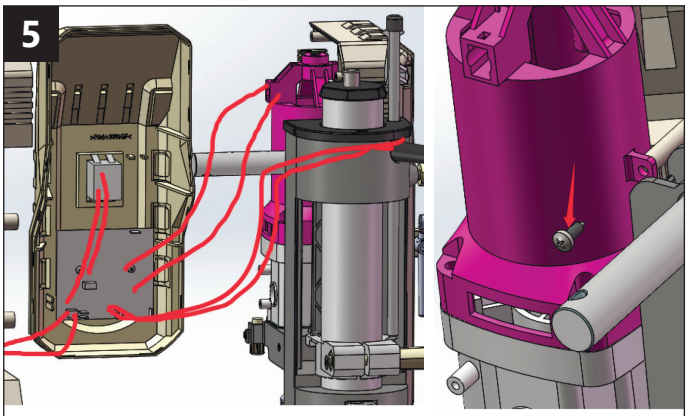


Снимите левую боковую панель, открутив крепежные винты.


6

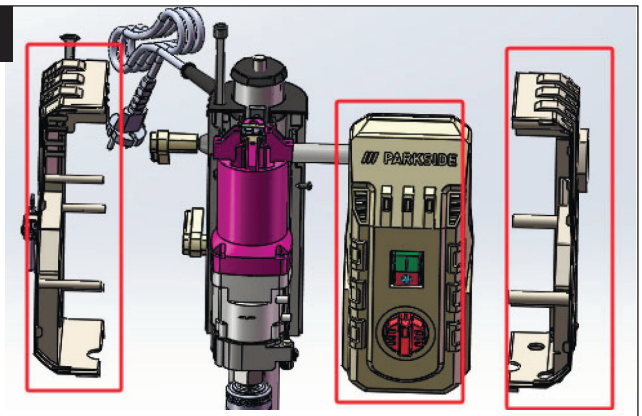



Между снятыми элементами (передняя панель, левая и правая боковые панели) находятся электрические провода. Неправильная разборка/сборка может привести к повреждению оборудования или частичной потере функций.

7

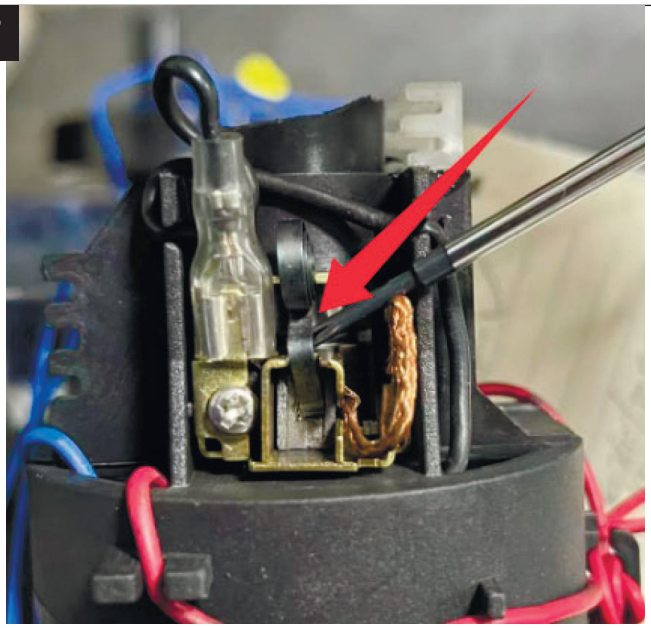

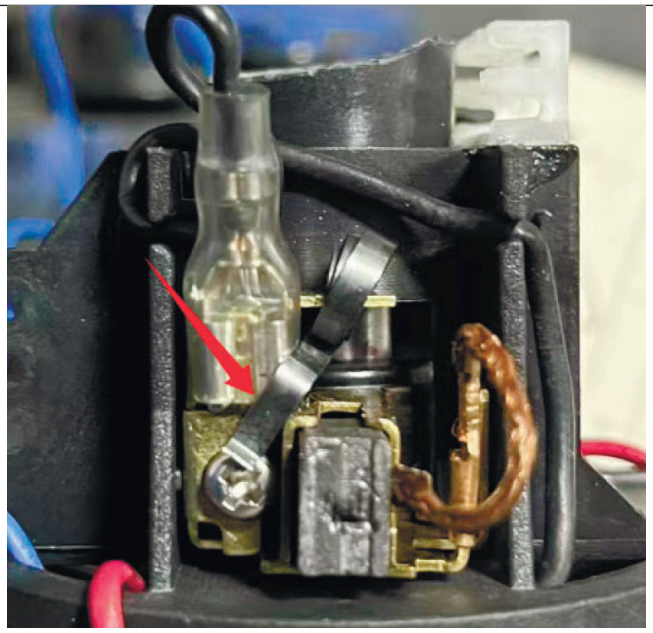

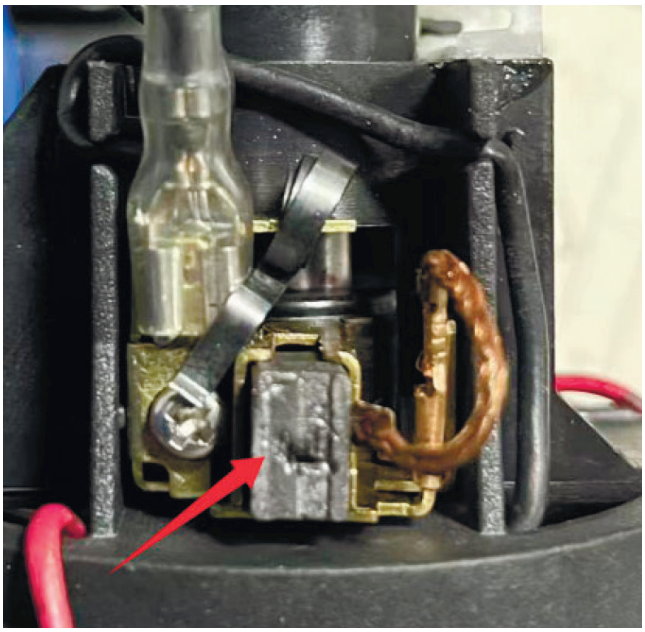

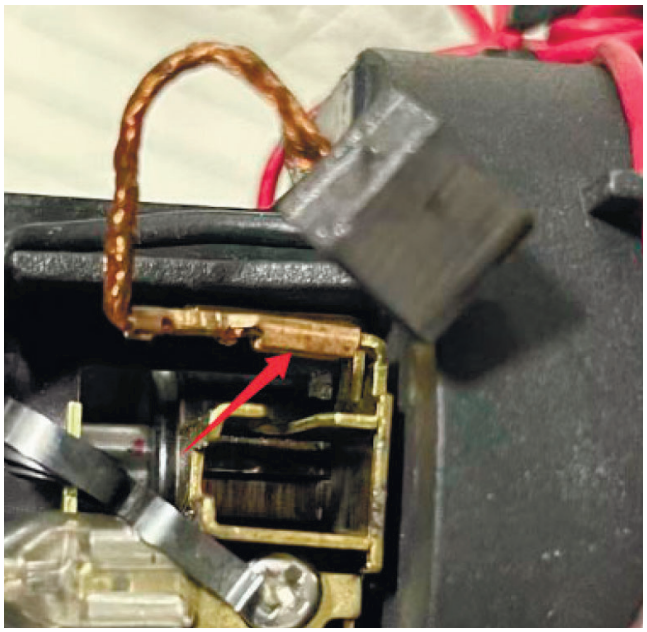

После демонтажа всех панелей приступите к замене угольной щетки. Аккуратно подденьте прижимную пластину пружины с помощью небольшой плоской отвертки или шила и поместите ее снаружи рамки гнезда щетки так, чтобы она не мешала снятию угольной щетки. Вытащите угольную щетку, используя острогубцы. Отсоедините разъем на конце угольной щетки и снимите ее. Замените щетку на новую и выполняя действия в обратном порядке установите все компоненты на место.